OB 17060 - Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 154B - Kongehøj 154B, 6600, Vejen
Hovedinspektion - Version 1

Inspektion gennemført hos:

Grundejerforeningen Højene - Kongehøj 154B
Kongehøj 154B, 6600, Vejen

Kunde:

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3, 6600, Vejen

Skema:

Hovedinspektion
Inspektionsdato:
04-11-2026
Ordrenummer:
17060



Forsidefoto - Foto nummer 1



KLASSIFICERING	FOTO NUMMER
INFO	3, 8
5	-
4	7, 10
3	4, 5, 9
2	-
1	2, 6

Nordisk Legepladsinstitut ApS
Holsted Park 15A, 2.tv
4700 Næstved
Danmark
+45 70 70 78 17
info@nlpi.dk

EUROPEAN RECOGNITION
DANAK
INSP Reg.nr. 9119
A3CERT AVANCERT ISO 9001:2015 CERTIFIED

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut ApS, med ønsket om at vurdere det generelle sikkerhedsniveau på kundens redskaber. Inspektionen er primært foretaget i henhold til udførende inspektørs professionelle vurdering og i henhold til gældende produktsikkerhedsstandarder på inspektionstidspunktet. Ved inspektionen er der, hvis de er vist i rapporten, benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber alene vurderet visuelt. Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger. Redskaber med afvigelser, opstillet inden gældende standards ikrafttræden, bør risikovurderes af ejer. Bygningsdele såsom bålhytter, skure, redskabskasser, brandtrapper og lignende er alene medtaget i inspektionen såfremt de tydeligt fremgår af rapporten ved foto.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende: Forside: Her ses forsidefoto, kundeoplysninger, legepladsens placering samt en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen med en smiley, baseret på inspektørens vurdering af de enkelte afvigelser. Karaktergivningen er vejledende, ikke ansvarspådragende for inspektøren og rapporten bør læses grundigt.

Side 2, Supplerende information: Her beskrives betingelserne for inspektionen, samt belyses risikoniveauerne med tilhørende karakter.

Side 3, Kontroldokumentation: Her vises et redskabsfoto af det enkelte redskab, med angivelse af hvilke afsnit af standarden der er gældende for inspektionen af redskabet. Gives karakteren INFO ved redskabsfotoet, behandles der afvigelser i de efterfølgende fotos, eller gives der anden information. De efterfølgende fotos viser derefter eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst, henvisning og karakter. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives karakteren 5, derved gives der en rød sur smiley på forsiden, da den samlede smiley viser den højeste gyldige numeriske karakter i inspektionen. Ved kommentaren "Manglende mærkning", menes at producentens mærke med navn, adresse, årstal for installationen mangler, og dette gives som information til efterlevelse af redskabets ejer.

Bagerste side: Her ses inspektørens navn, signatur med inspektionsdato, vores hovednummer, samt en beskrivelse af risikomatrixen og udregning af risikotal.

Risikoniveauer

RISIKO	KARAKTER	Handling
EKSTREM	5	Katastrofalt. Luk ned for redskabet eller hele området indtil udbedringer er gennemført.
HØJ	4	Kritisk. Implementer straks forbedringer og overvåg redskabet indtil udbedring.
MODERAT	3	Risiko skal reduceres. Lav en handlingsplan med faste korte deadlines for udbedring.
LAV	2	Acceptabel risiko under kontrol af voksne. Vedligehold evt. eksisterende sikkerhedsforanstaltninger.
UBETYDELIG	1	Acceptabel risiko. Fortsæt uændret og som planlagt.
INGEN	INFO	Foto til info. Her behandles diverse småting som kan være forbedringsforslag og andet. Påvirker ikke smiley.





Foto nummer 2

Del 1 | Redskabsfoto

1

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023/Ret. 1:2024 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Foto nummer 3

Gynger | Redskabsfoto

INFO

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt
EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



Foto nummer 4

Gynger | Specifikt Gynger

3

Sjækler må ikke (som her) indeholde åbninger ml. 8,6-12 mm.

EN 1176 del 1 pkt. 4.2.13 Kæder



Foto nummer 5

Gynger | Specifikt Gynger

3

Sjækler må ikke (som her) indeholde åbninger ml. 8,6-12 mm.

EN 1176 del 1 pkt. 4.2.13 Kæder



Foto nummer 6

Gynger | Redskabsfoto

1

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt
EN1176 del 2:2017+AC:2019 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Foto nummer 7

Gynger | Faldrum/Stødområde

4

Der bør tilsikres at faldrummet altid er frit for forhindringer.
DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.



Foto nummer 8

Rutschebaner | Redskabsfoto

INFO

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017+A1:2023 Generelt
EN1176 del 3:2017 Rutchebaner
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

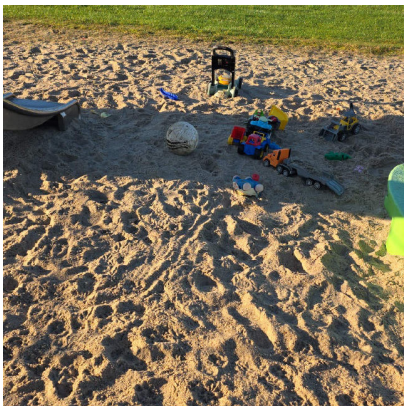


Foto nummer 9

Rutschebaner | Faldrum/Stødområde

3

Der bør tilsikres at faldrummet altid er frit for forhindringer. Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.



Foto nummer 10

Rutschebaner | Faldrum/Stødområde

4

Der bør tilsikres at faldrummet altid er frit for forhindringer. Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.

Opgaven blev gennemført af: Kim Bach

Tak fordi I valgte os som jeres upartiske og uafhængige inspektionsorgan.

Den næste årlige inspektion skal gennemføres indenfor 12 måneder af denne inspektion.

Skulle rapporten give anledning til opfølgende spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på +45 70 70 78 17 / info@nlpi.dk.

Vi håber på at få lov til at assistere jer igen til næste år!

Inspektørens underskrift til verificering af denne rapport:



04-11-2026

Underskrift

Dato

RISIKOMATRIX ISO31000 (informativ og ikke ansvarspådragende for inspektøren)

		Konsekvens				
		Ubetydelig	**Lille**	**Moderat**	**Stor**	**Katastrofal**
	Næsten sikker	Lav risiko	Moderat risiko	Høj risiko	Ekstrem risiko	Ekstrem risiko
	Sandsynlig	Lav risiko	Lav risiko	Moderat risiko	Høj risiko	Ekstrem risiko
Sandsynlighed	**Mulig**	Ubetydelig risiko	Lav risiko	Lav risiko	Moderat risiko	Høj risiko
	Usandsynlig	Ubetydelig risiko	Ubetydelig risiko	Lav risiko	Lav risiko	Moderat risiko
	Meget sjælden	Ubetydelig risiko	Ubetydelig risiko	Ubetydelig risiko	Lav risiko	Lav risiko

Sandsynlighed	**Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud**
5 - Næsten sikker	Uacceptabel sandsynlighed for ulykke og redskabet bør afspærres og ikke benyttes før udbedring.
4 - Sandsynlig	Alvorlig sandsynlighed for ulykke uden udefrakommende faktorer.
3 - Mulig	Moderat sandsynlighed for ulykke. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil forårsage ulykke eller nedbrud.
2 - Usandsynlig	Meget lille sandsynlighed for ulykke eller nedbrud. Måske ved hærværk eller ved ekstrem utilsigtet brug.
1 - Meget sjælden	Ubetydelig sandsynlighed for skader. Som to lynnedslag samme sted indenfor kort tid

Konsekvens	**Alvorlighed for en eventuel skade**
5 - Katastrofal	Uacceptabel risiko for død, invaliditet, tab af syn og lemmer og evt. rygmarvsskader.
4 - Stor	Alvorlig risiko for hjernerystelse, åbne knoglebrud og andre skader der kunne kræve hospitalsindlæggelse.
3 - Moderat	Moderat risiko for sår og skader der kunne kræve lægebehandling, såsom sår der skal sys.
2 - Lille	Lille risiko for minimale skader såsom slag og hudafskrabninger som kan løses ved lokal førstehjælp.
1 - Ubetydelig	Ubetydelig risiko for blå mærker eller skade på tøj.